


Jeśli program nie znajduje nam rejestratora/kamery to może to być wina starszej wersji programu Upgrade Tool. Prosimy o pobranie tej wersji:

ftp://ftp.eltrox.pl/FIRMWARE/KAMERY%20IP/KENIK/KAMERY%202MPX/kenik_device_manager.zip

Instalujemy program, po uruchomieniu - bardzo ważne - aby na pytanie z Zapory Systemu Windows – czy odblokować program i dać dostęp do sieci – odpowiedzieć TAK, inaczej program nie wyszuka nic w sieci.

Opis przycisków programu:

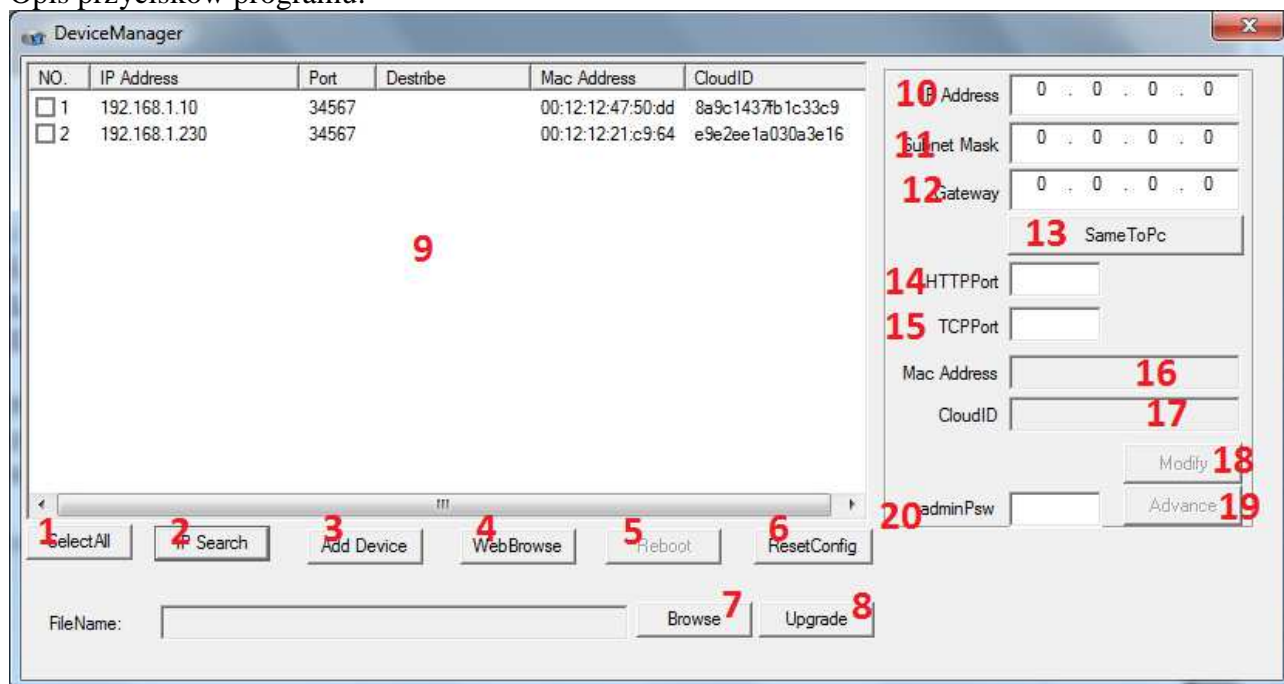

- 1 – zaznacza wszystkie urządzenia na liście
- 2 – wyszukiwanie urządzeń w sieci
- 3 – „ręczne” dodawanie urządzenia do listy
- 4 – uruchomienie domyślnej przeglądarki z wpisaniem adresu IP rejestratora
- 5 – restart urządzenia
- 6 – przywrócenie ustawień fabrycznych w urządzeniu
- 7 – wybranie pliku z aktualizacją urządzenia
- 8 – rozpoczęcie aktualizacji firmware'u urządzenia
- 9 – lista wykrytych urządzeń
- 10 – zmiana adresu IP urządzenia
- 11 – maska sieciowa urządzenia
- 12 – brama domyślna
- 13 – przycisk umożliwia skopiowanie adresu maski i bramy sieciowej z aktualnego komputera
- 14 – port HTTP (dostęp przez przeglądarkę do urządzenia)
- 15 – port TCP (dostęp przez program do urządzenia)
- 16 – adres MAC karty sieciowej urządzenia
- 17 – id urządzenia w chmurze
- 18 – zapis dokonanych zmian
- 19 – zaawansowane ustawienia urządzenia
- 20 – miejsce na wpisanie ewentualnego hasła dostępu do urządzenia

Zmiana adresu IP urządzenia

Wyszukujemy dostępne urządzenia przyciskiem 2. Zaznaczamy urządzenie na liście „ptaszkiem”. W miejsce 10 wpisujemy nowy adres IP oraz poniżej wymagane dane. W pole 20 wpisujemy ewentualnie hasło do urządzenia, następnie klikamy przycisk **Modify** 18. Powinniśmy otrzymać komunikat:

